

## 14.PROTECCIÓN ANTIGRAFFITI FAROLA HIERRO



### **1.LIMPIEZA**

Para quitar adhesivos: [DECADESIV 70](#)

Aplicar decapante DECAGRAFI-9 (40) con brocha ancha

Dejar actuar 25-30 minutos, cepillando de vez en cuando para que actúe el decapante

Retirar decapante con espátula

Limpiar decapante con trapo + disolvente

Dejar secar bien.

### **2.PREPARACION**

Lijado de la farola Lija suave para abrir el poro

Limpieza del cuadro con disolvente o [DECANOL \(66\)](#)

### **3.PINTURA ANTIGRAFFITI**

A. Imprimación [IMPRI-PUR 34 COLOR 6](#) [IMPRI-PUR SATINADO INCOLORO 31](#)

1 Capa con 2 pasadas

Rendimiento 5-8 m2/kg

Secado 60-90 minutos, para aplicar antigraffiti

B. Aplicar Antigraffiti [PLX CRISTAL COLOR 03](#)

Aplicar a rodillo o a pistola

1 Capa con 2 pasadas

Rendimiento 10-14 m2/kg

Secado al tacto 1-2 horas

Limpieza de grafitis después de 7-10 días

### **4.LIMPIEZA DE GRAFITIS**

Utilizar [DECANOL 66](#)

Aplicar producto, dejar actuar 3-5 minutos

Con un trapo retirar el grafiti

Limpieza de grafitis después de 7-10 días